

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
88	<p>Beifahrer-Seiten-Airbag Zündkreis Widerstand zu klein</p> <ul style="list-style-type: none">• Widerstand des Seiten-Airbag-Zündkreises ist kleiner 1,6 Ohm.• Obige Bedingung muß für mindestens 1 s erfüllt sein. <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet. <p>Betroffene Klemmen: 13, 14</p>	C-9

vectra16v.com