

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0115	<p data-bbox="295 331 1262 365">Motor Kühlmitteltemperatur Fühler Signal zu klein</p> <ul data-bbox="295 405 1305 477" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 405 1305 477">• Die Spannung am Steuergeräte-Eingang (Klemme 14) ist kleiner 0,34 V. (Kurzschluß gegen Masse) <p data-bbox="295 510 459 544">Ersatzwert:</p> <ul data-bbox="295 577 1193 790" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 577 1193 611">• Das Steuergerät rechnet mit -25 °C für die Glühzeitsteuerung.<li data-bbox="295 645 1193 678">• Das Steuergerät rechnet bei der Spritzbeginnregelung mit 50 °C.<li data-bbox="295 712 1193 790">• Für alle übrigen Regelungen nimmt das Steuergerät die Kraftstofftemperatur. <p data-bbox="295 824 600 857">Betroffene Klemmen:</p> <p data-bbox="295 857 379 891">14, 33</p>	C-9

vectra16v.com