

**B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE**

<b>FC</b>	<b>Fehlercode-Setzbedingung</b>	<b>Abhilfe</b>
P0195	Motoröl Temperaturfühler Signal zu klein	C-10
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Die Spannung am Steuergeräte-Eingang (Klemme 63) ist kleiner 0,3 V. (Kurzschluß gegen Masse)</li></ul> <p><b>Ersatzwert:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Das Steuergerät nimmt 100 °C als Ersatzwert.</li></ul> <p><b>Betroffene Klemmen:</b> 33, 63</p>	

vectra16v.com