

**B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1180	<p data-bbox="295 331 1125 365">Kraftstofftemperatur Fühler Signal zu groß</p> <ul data-bbox="295 405 853 477" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 405 853 477">• Kraftstofftemperatur ist größer 100 °C (Kurzschluß gegen Spannung)</li></ul> <p data-bbox="295 512 480 546"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="295 580 805 613" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 580 805 613">• Maximale Leistung wird reduziert.</li></ul> <p data-bbox="295 649 421 683"><b>Hinweis:</b></p> <p data-bbox="295 719 1305 824">Um die Kraftstofftemperatur zu senken, muß der Motor mehrere Minuten im Leerlauf laufen. Nach dem Neustart des Motors ist die volle Motorleistung wieder verfügbar.</p> <p data-bbox="295 860 600 931"><b>Betroffene Klemmen:</b> 7, 22, 51, 67</p>	C-14