

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1180	<p data-bbox="295 324 1244 358">Kraftstofftemperatur Fühler nicht im Sollbereich</p> <ul data-bbox="295 392 1133 649" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 392 861 470">• Kraftstofftemperatur ist größer 130 °C (Kurzschluß gegen Spannung)<p data-bbox="295 504 359 537">oder</p><li data-bbox="295 571 1133 649">• Kraftstofftemperatur ist kleiner -45 °C (Kurzschluß gegen Masse oder Stromkreis-Unterbrechung) <p data-bbox="295 683 462 716">Ersatzwert:</p> <ul data-bbox="295 750 925 784" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 750 925 784">• Das Steuergerät nimmt 0 °C als Ersatzwert. <p data-bbox="295 817 478 851">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="295 884 925 1064" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 884 798 918">• Maximale Leistung wird reduziert.<li data-bbox="295 952 861 985">• Abgasrückführventil wird abgeschaltet<li data-bbox="295 1019 925 1064">• Ladedruckregelung ist nicht mehr möglich. <p data-bbox="295 1097 606 1131">Betroffene Klemmen: 7, 22, 51, 67</p>	C-14