

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE		
FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0105	<p>SAUGROHR-DRUCK- SENSOR SPANNUNG HOCH</p> <ul style="list-style-type: none">• Motor läuft• Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: P0120• Drosselklappen-Öffnung ist kleiner 19 %• Beschleunigungs-Anreicherung nicht aktiviert• Saugrohrabsolutdruck ist größer 985 hPa (0,985 bar)• Obige Bedingungen müssen für mindestens 2,5 s erfüllt sein <p>Ersatzwert:</p> <ul style="list-style-type: none">• Das Steuergerät rechnet mit einem Ersatzkennfeld, abhängig von Motordrehzahl und Drosselklappenstellung. <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alle Adaptierungen werden gesperrt.• Folgende Funktionen werden gesperrt: Sekundärlufteinblasung <p>Betroffene Klemmen: D8, A7, D15</p>	C-7