

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0130	<p>O2 SENSOR KREIS OFFEN</p> <ul style="list-style-type: none">• Motor läuft seit mindestens 40 s• Kühlmittel-Temperatur ist größer 75 °C• Drosselklappen-Öffnung ist größer 6 %• Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: P0105, P0120• Lambda Sonden-Spannung liegt im Bereich 350 mV bis 550 mV (Stromkreis-Unterbrechung, Lambdasondendefekt)• Obige Bedingungen müssen für mindestens 20 s erfüllt sein <p>Ersatzwert:</p> <ul style="list-style-type: none">• 450 mV (Lambda-Regelung ausgeschaltet) <p>Hinweis:</p> <p>Falls die Lambda-Sonde mit Aluminiumfolie umwickelt ist, Folie entfernen. Danach Fehlercode löschen. Wird Fehlercode P0130 erneut gesetzt, ist die Fehlersuche einzuleiten.</p> <p>Betroffene Klemmen: D9</p>	C-25