

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0110	<p data-bbox="295 331 593 432">ANSAUGLUFTTEMP . SENSOR SPANNUNG NIEDR .</p> <ul data-bbox="295 472 1046 613" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 472 1046 539">• Ansaugluft-Temperatur ist größer 137 °C (Kurzschluß gegen Masse)<li data-bbox="295 577 1046 613">• Obige Bedingung muß für mindestens 1 s erfüllt sein <p data-bbox="295 651 464 680">Ersatzwert:</p> <ul data-bbox="295 719 922 748" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 719 922 748">• Das Steuergerät nimmt 5 °C als Ersatzwert. <p data-bbox="295 786 480 815">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="295 853 1337 1099" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 853 1337 882">• Tankentlüftungsventil-Regelung wird gesperrt.<li data-bbox="295 920 1337 949">• Das Tankentlüftungsventil wird auf Minimalwert gesteuert.<li data-bbox="295 987 1337 1099">• Alle Adaptierungen, außer den folgenden Adaptierungen, werden gesperrt: Drosselklappen-Adaptierung Klopregelungs-Adaptierung <p data-bbox="295 1137 603 1205">Betroffene Klemmen: 8, 29</p>	C-10