

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0130	<p data-bbox="296 331 592 398">O2 SENSOR KREIS SPANNUNG HOCH</p> <ul data-bbox="296 439 1070 584" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 439 935 506">• Lambda Sonden-Spannung ist größer 4,95 V (Kurzschluß gegen Spannung)<li data-bbox="296 546 1070 584">• Obige Bedingung muß für mindestens 5,0 s erfüllt sein <p data-bbox="296 618 480 651">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="296 685 1294 819" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 685 1294 752">• Die Lambda-Regelung und die Tankentlüftungsventil-Regelung werden gesperrt.<li data-bbox="296 786 1126 819">• Das Tankentlüftungsventil wird auf Minimalwert gesteuert. <p data-bbox="296 864 600 931">Betroffene Klemmen: 36, 10, 29</p>	C-23